


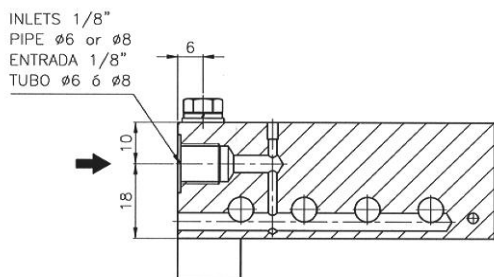


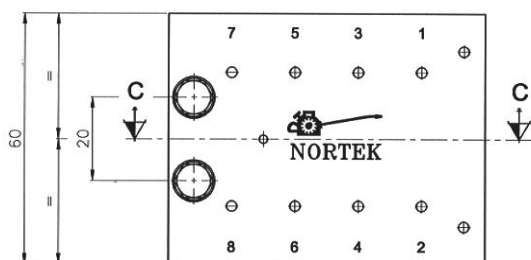

DISTRIBUIDOR PROGRESIVO TIPO 3353600 PROGRESSIVE DISTRIBUTOR TYPE 3353600

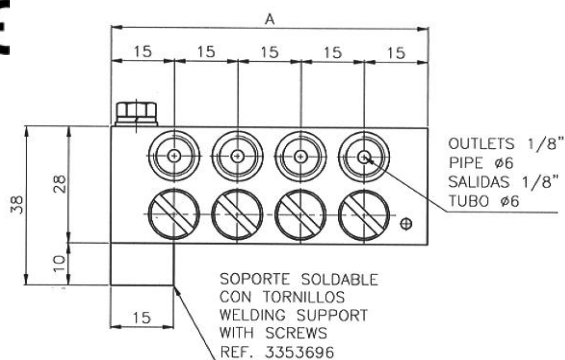

SECCION C - C

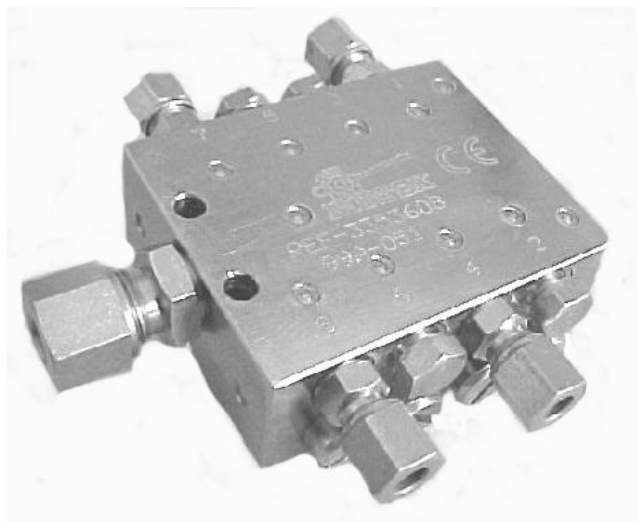

Entrada: 1/8" BSP DIN3852

Inlet: 1/8" BSP DIN3852

Salida: Tuerca 5040620, 1/8", Ø6 / Anillo 5720600c

Outlet: Screw 5040620, 1/8", Ø6 / Ring 5720600c

Diámetro émbolo: 6 mm, carrera: 7mm, caudal de salida: 0,2 cm³

Piston diameter: 6 mm, stroke: 7mm, caudal de salida: 0,2 cm²

Caudal máximo con aceite: 1dm³/m ΔP=8 BAR

Maximum flow with oil: 1dm³/m ΔP=8 BAR

Presión mínima de trabajo: 6 BAR

Minimum work pressure : 6 BAR

Presión trabajo aceite: 150 BAR, Presión trabajo grasa. 300 BAR

Oil working pressure: 150 BAR, Grease working pressure: 300 BAR

NOTA, NOTE

Condición especial: En este dosificador pueden unirse todas las salidas.

Special condition: All outlets can be joint.

Nº SALIDAS Nº OUTLETS	A(mm)	Peso Weight	REF
6	60	0,672kg	3353606
8	75	0,84kg	3353608
10	90	1,02kg	3353610
12	105	1,176kg	3353612
16	135	1,512kg	3353616



DISTRIBUIDOR PROGRESIVO TIPO 3353600
PROGRESSIVE DISTRIBUTOR TYPE 3353600

CASOS MAS COMUNES, MOST COMMON SITUATIONS

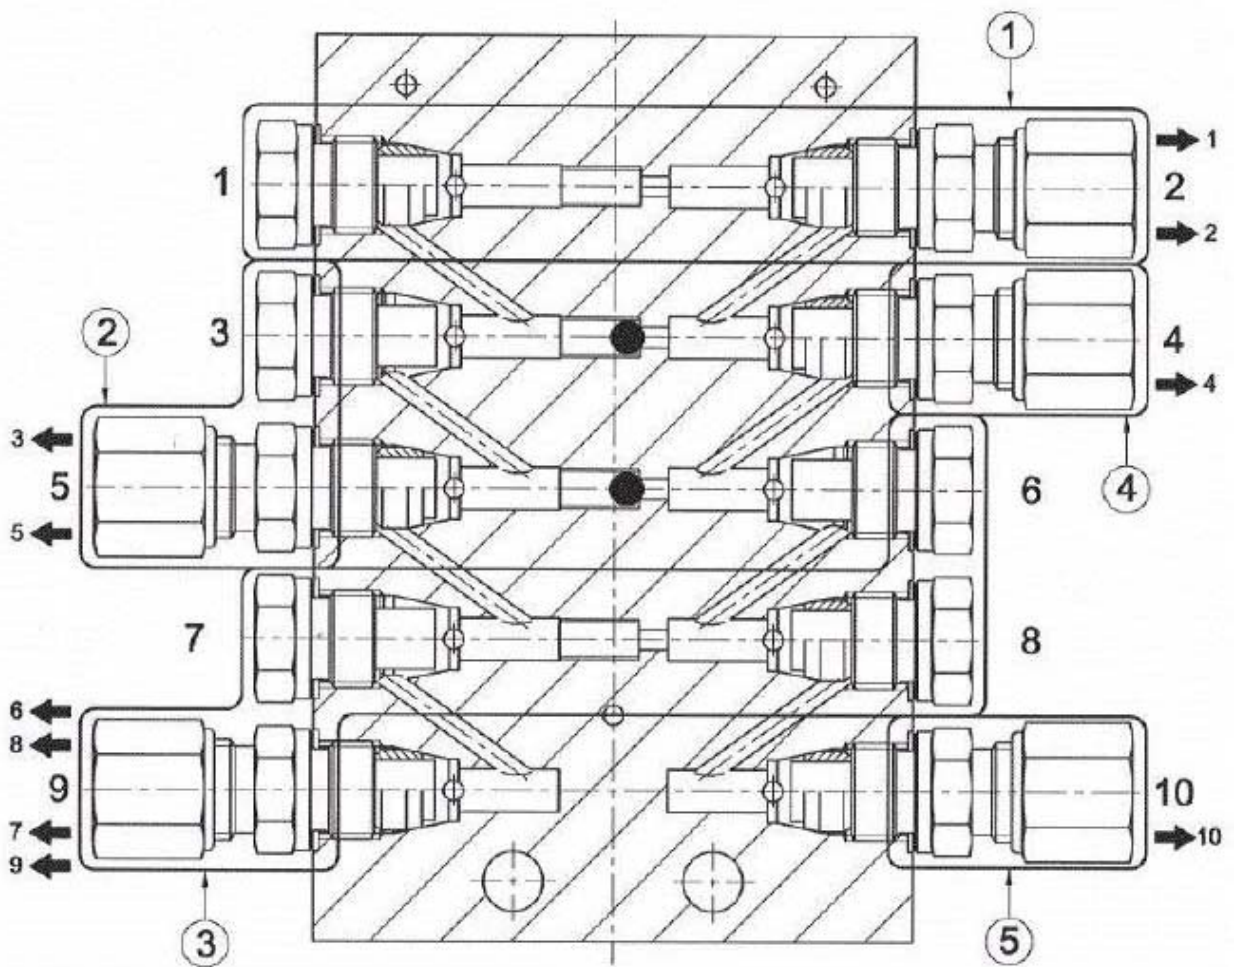


FIG. 1



DISTRIBUIDOR PROGRESIVO TIPO 3353600 PROGRESSIVE DISTRIBUTOR TYPE 3353600

CASOS MAS COMUNES // MOST COMMON SITUATIONS

1 FRONTAL OUTLETS COMMUNICATION COMUNICACION SALIDAS FRONTALES

En este caso hacemos que por la salida 2 salga el doble de caudal, anulando la salida 1. Conseguimos esto roscando en la salida 1 un tapón con bicono, lo que impedirá la comunicación lateralmente, y quitamos la bola para que la comunicación frontal se produzca.

The outlet 2 doubles its flow by tapping outlet 1. The application is made threading in outlet 1 a tap bicone, stopping their side communication. we also remove ball for allowing its frontal communication.

2 COMUNICACION SALIDAS LATERALES SIDE OUTLETS COMMUNICATION

Para comunicar salidas de un mismo lado necesitaremos que el/los tapones que vayamos a poner no lleven bicono. En el ejemplo se aprecia como para unir la salida 3 con la 5, a la primera se le pone un tapón sin bicono, para que pueda haber comunicación lateral, pero al contrario que el caso anterior, sí lleva la bola, pues de no ser así existiría también comunicación frontal. El racor si ha de llevar bicono, si no la grasa no saldría por esa salida, pasando a las otras salidas laterales. Únicamente no es necesario poner el bicono cuando la salida sea la primera del progresivo (en este caso la 9).

To communicate side outlets, we will thread tap without bicones. In the example, we can appreciate that for linking outlets 3 and 5, a tap without bicone is threaded to outlet 3, for its side communication. Nevertheless, it carries ball not as previous situation so that to prevent frontal communication. Nipple must be with bicone included as for allowing grease flow. Its lack could suppress this outlet straying its flow to other outlets. It is not necessary to put in bicone Just In the first progressive outlet.

3 COMUNICACION SALIDAS FRONTALES Y LATERALES FRONTAL AND SIDE COMMUNICATIONS

Para la comunicación entre salidas de ambos lados tendremos que jugar con las posibilidades que nos dan el poner o no biconos en los tapones. siempre que pongamos bicono en un tapón no permitiremos la comunicación lateral, y haba comunicación frontal dependiendo de si quitamos o no la bola. En este caso el tapón de la salida 6 no lleva bicono para permitir la comunicación lateral con la 8, y sí lleva bola para no permitir la con la 5. En cambio la salida 8 si lleva bicono para no comunicar con la 10 y no lleva bola para comunicar con la 7. Esta salida 7 tampoco lleva bicono para comunicarse con la 9 que es por donde tiene que salir la grasa. Por último, esta salida tiene que llevar el racor de salida aunque puede llevar o no bicono, ya que es la última salida y no tiene posibilidad de comunicación con ninguna otra.

For both sides communication, we must realise that including a bicone in male stud tap we do not allow side communication, and frontal communication will depend on ball removal or not. At this application, outlet 6 tap does not carry bicone in order to allow side communication with outlet 8. Nevertheless it carries ball for preventing frontal communication with outlet 5, but outlet 8 includes bicone for not communicating with outlet 10 and does not carries ball to communicate with outlet 7. Outlet 7 does not includes bicone to communicate with outlet 9 that is grease exit. At last, this outlet must carry exit nipple, although it is not necessary bicone because it is the last outlet and has no possibility of communication with any other outlet.


4 5 SALIDAS UNICAS SINGLE OUTLETS

En el caso de la salida 4, pondremos racor con bicono y bola si no queremos que se comunique con ninguna otra salida. Así mismo no tendrá que llegarle grasa de ningún otro sitio (salida 2) ya que esta posible salida tendrá que llevar tapón o racor, pero siempre bicono. En el caso de la salida 10, no llegará la grasa de la 8 por lo que lleva bicono y con la salida 9 no tiene posibilidad de comunicación.

We will Include nipple with bicone and ball if we prefer no communication with any other outlet, as outlet 4. Grease Intake to outlet 4 must be restricted (outlet 2 Including tap or nipple always with bicone). In reference with outlet 10, it has no grease flow from outlet 8 because includes bicone and has no possibility of communication with outlet 9.




DISTRIBUIDOR PROGRESIVO TIPO 3353600
PROGRESSIVE DISTRIBUTOR TYPE 3353600

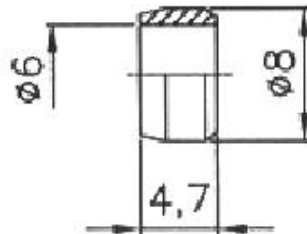

REF.-3353697

Bicono, se pone el bicono para impedir que la grasa pase a las otras salidas o venga de ellas.


Bicone, it is used to prevent grease flow coming from other outlets or going out to them.

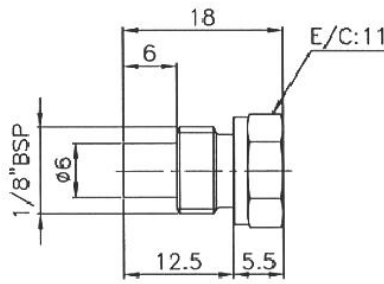

REF.-3353698

Tapón 1/8" bsp. No permite la comunicación lateral, pero sí con la salida opuesta, sacando el tornillo y la bola.


Male stud tap 1/8" bsp. It doesn't allow the lateral communication. The opposite communication is possible by taking out screw and ball.

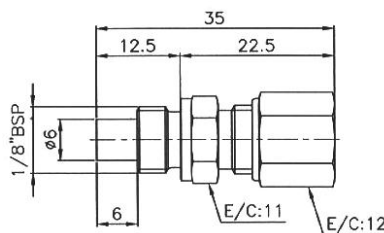

REF.-3353699

Empalme recto roscado 1/8" bsp Ø 6, debe emplearse en todas las salidas.


Male stud fitting 1/8" BSP Ø6, It must be used in all the outlets.

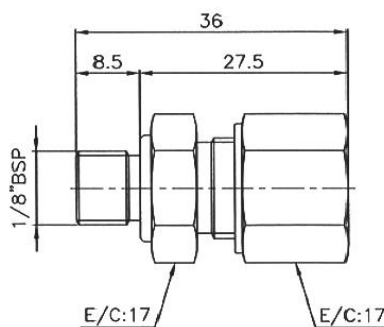


REF.-5410802

Empalme recto roscado 1/8" bsp Ø 8 mm. se emplea en las entradas al progresivo.

Straight threaded fitting 1/8" BSP Ø 8 mm. It is used in progressive inlets.

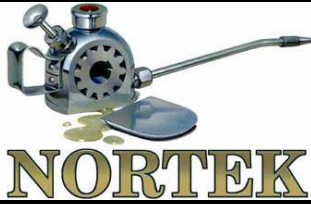



DISTRIBUIDOR PROGRESIVO TIPO 3353600
PROGRESSIVE DISTRIBUTOR TYPE 3353600

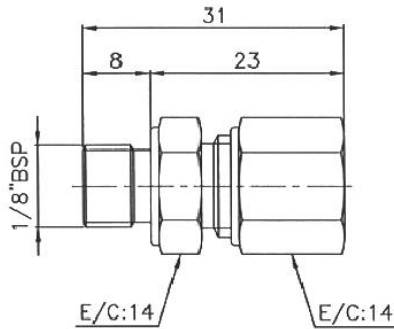

REF.-5410602

Empalme recto roscado 1/8" bsp
 \varnothing 6 mm. Se emplea en las
 entradas al progresivo.


*Straight threaded fitting 1/8"
 bsp \varnothing 6 mm. It is used in
 progressive inlets.*

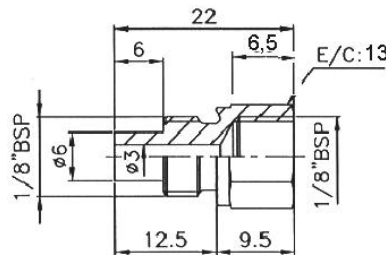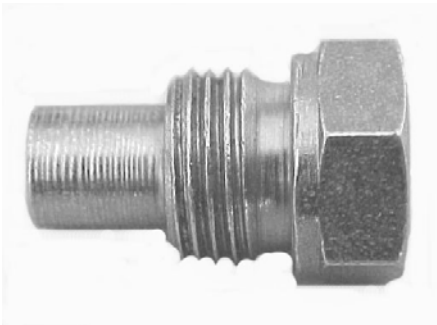

REF.-3353695

Racor de empalme 1/8" bsp
 entre salida del progresivo y
 racor recto o en codo para tubo
 de nylon


*Fitting racor 1/8" bsp between
 progressive outlet and straight
 or elbow racor for nylon tube.*

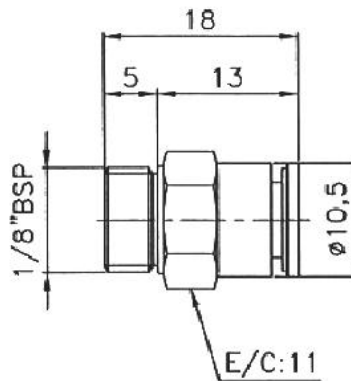

REF.-3353694

Racor recto de entrada 1/8" bsp
 para tubo de nylon \varnothing 6 mm.

*Inlet straight racor 1/8" bsp
 for nylon tube \varnothing 6 mm.*

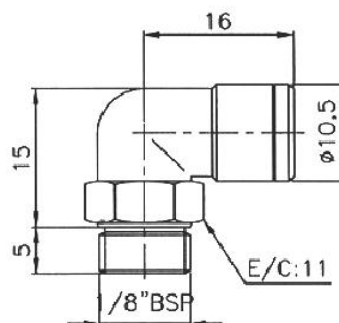

REF.-3353693

Racor en codo de entrada 1/8"
 bsp para tubo de nylon \varnothing 6 mm.

*Inlet elbow racor 1/8" bsp
 for nylon tube \varnothing 6 mm.*